

1. 大飞机采用变频交流电源系统，一台6极60kVA的同步发电机发出 $360\sim800$ Hz的变频交流电，则拖动能产生发电机的转速范围？
2. 一台同步发电机，转速恒定，保持转子励磁电流不变，定子电流工=IN，试根据电枢反应概念，比较：①空载 ②带电阻负载 ③带电感负载 ④带电容负载时发电机端电压大小？为保持端电压恒定值，应如何调节？
3. 三相交流同步发电机定子绕组接入电网，电压，频率均为额定值，在下列两种情况下，哪一情况下定子电流比较大？①取出转子；②转子在同步速下旋转但不加励磁电流。
4. 两台三相同步电机，定子的材料、尺寸、零件完全一样，一台转子的磁极用铜片造成，另一台为铁心磁极，问哪台电机的负序电抗小，为什么？
5. 空载运行时的三相同步发电机作三相突然短路实验时，①初始短路电流 $i_1 = 0$ （瞬时值）多大？②理论上可能达到的最大突然短路电流 i_{max} （瞬时值）为多大？并简述产生该状态条件。
6. 感应电动机定子绕组与转子绕组无直接联系，为什么转子输出转矩增加时定子电流和输入功率会自动增加，试说明物理过程。
7. 异步电动机的气隙为什么要尽可能小？它与磁阻比、为什么空载电流大。
8. 异步电动机与绕组中的附加电阻 $\frac{R_s}{s}$ 的物理意义是什么？能否用电感或电容代替，为什么？
9. 绕线式异步电动机在转子回路中串电阻启动时，为什么既能降低启动电流又获得大启动转矩
- 10.
-
- 主图为一台单向运转单相感应电机，当双刀开关上接插不同的位置可以改变电机的转向，实现正反转运行。解释在主图的附图



扫描全能王 创建

二. 一台三相隐极同步发电机，Y接法，定子额定电流为60A，已知每相同步电抗 $x_s = 1$ 欧，调节励磁电流使电机空载电压 $U_N = 480V$ ，保持此励磁电流不变，发电机输出功率因数 $\cos \varphi_N = 0.8$ (输出感性电流) 的情况下带负载时，不计电阻压降，磁路不饱和，发电机端电压多大？解释此时电枢反应起何作用(增磁、减磁)？

三. 一台Y接法 $100kW$ 的隐极同步发电机的额定电压 $U_N = 400V$ ，已知同样大小的励磁电流下的空载试验数据 $i_f = 2A$ $E_0 = 300V$ ，短路试验的数据 $i_f = 2A$ $I_k = 130A$ 忽略电机定子线组电阻，不考虑电机饱和，电机与无限大电网并联运行的
(1) 同步电抗大小 (2) 电枢电压、电流为额定值，功率因数角为 30° (输出感性电流) 时的功角 (3) 该运行状况时电机过载能力 (4) 这时把励磁电流减半到 $1/2$ ，保持输出功率不变，该电机可否运行吗？

四. 一台三相感应电动机， $f_1 = 50Hz$, $P = 2$ 在转差率为 0.03 时 (1) 转子感应电动势的频率。 (2) 转子旋转磁场转速 (3) 定子旋转磁场相对转子转速 (4) 转子旋转磁场相对转子转速 (5) 转子旋转磁场相对定子转速

五. 一台三相四极绕线式感应电机， $P_N = 155kW$, $U_N = 380V$, 定子Y连接 $f_1 = 50Hz$, 转子每相电枢 $R_p' = 0.012\Omega$, 定子空载时测得转子 $P_{CU2} = 2210W$. 机械损耗 $P_m = 1640W$, 铜耗损耗 $P_R = 1310W$, 当负载转矩恒定不变时，每相转子电路上串入 $R_p' = 0.1\Omega$ 的电阻 (1) $P_p' T_1$ 为并励定子边匝 (1) 转子串入 R_p' 后转差率 S (2) 转子串入 R_p' 后转速



扫描全能王 创建

$$1. n_1 = \frac{60f}{P}$$

$$P=3$$

$$f_{\min} = 360 \text{ Hz} \quad n_1 = \frac{60 \times 360}{3} = 7200 \text{ r/min}$$

$$f_{\max} = 800 \text{ Hz} \quad n_1 = \frac{60 \times 800}{3} = 16000 \text{ r/min}$$

$$\text{由于同步电动} \quad n_1 = \pi$$

\therefore 范围 $7200 \text{ r/min} \sim 16000 \text{ r/min}$

$$2. U = E_0 - I_r a - j I_a x_d - j I_a x_s$$

① 空载时 $U = E_0$

② 带电阻负载

由于存在电阻压降

$$\therefore U_{\text{阻}} < U_{\text{空载}}$$

③ 带电感负载

由于电感性负载存在去磁作用

$$U_L < U_R < U_{\text{空载}}$$

④ 带电容负载

电容性负载存在增磁作用

$$U_L < U_C < U_R < U_{\text{空载}}$$

为保持端电压稳定，可以调节负载大小及性质。有调节开关

$$3. I = \frac{U}{X}$$

① 取出转子 $X \approx X_S$

② 不加励磁 $X \approx X_D$

$$X_D \ll X_S$$

\therefore 取出转子后电流大。



扫描全能王 创建

4. 两台电机其他条件完全相同，用钢片叠加的电机磁阻大，阻碍；
序电流增大。用空心磁极的电机逆序电流较小，阻抗小。

阻抗大

所以空心磁极的逆序电抗小。钢片叠加的阻抗大。

5. (1) $i_A = \sqrt{2} I'' \cos(\alpha_0) - \sqrt{2} I''(c_0)(wt - \alpha_0)$

$wt = 0 +$, $i_A = \sqrt{2} I'' \cos(\alpha_0) - \sqrt{2} I''(c_0)(-\alpha_0) = 0 A$

(2) $i_{max} = \sqrt{2} I'' \cos(\alpha_0) - \sqrt{2} I''(c_0)(wt - \alpha_0)$
 $= \sqrt{2} I'' c_0 \alpha_0 + \sqrt{2} I''$

当 $wt - \alpha_0 = \pi + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$)

$wt = \pi + \alpha_0 + 2k\pi$

且 $\alpha_0 = 0$ 即 $wt = (2k+1)\pi$

$i_{max} = 2\sqrt{2} I''$

6. 当转子转出转矩增加, $P_m = T_m n$. 转矩增大, 则转子的速度下降。定子磁势与转子转速变化, 即 s 变大, 转子与定子相对运动变大, 所以加快切割磁场, 定子的电流增大
输入功率增加。

7. 异步电动的转子无源, 由定子磁势在转子中感应产生电流, 所以为了减少漏磁损耗, 尽可能减小气隙。

与变压器相比, 异步电机的气隙小, 磁阻小, 电抗小, 变压器气隙大, 电抗

异步电机相当于变压器二次绕组短路, 电流更大

8. $P_m = M I_2'^2 R_2' \left(\frac{1-s}{s}\right)$. 上 $\frac{s}{1-s}$ 为等效机械电阻, 上面的功率即为
机电功率 P_m . 由于机电功率为有功功率, 表示实际的机
械功, 而电容/电感则产生无功功率, 不符合实际, 不可以



扫描全能王 创建

$$P. I_{st} = \frac{U_1}{\sqrt{(R_1 + CR_1')^2 + (X_{m1} + CX_{m1}')^2}} \quad S_m = \frac{CR_1'}{R_1 + X_{m1} + CX_{m1}'}$$

转子回路中，串入电阻，增大了($R_1' + R$)，所以 I_{st} 下降。
与此同时，增大转子电阻，可增大 S_m ，使 $T = f(S)$ 曲线
向右移动，增大了 T_{st}

辅助绕组

10. 单相感应电机的启停需要
 ①时间有相位差 ②空间上有相位差
 当开关处在两个不同状态时，串入串路的性质不同
 感性与容性电路使得电流相位变化，相当于改变了磁势的
 转向，从而改变相序，使电机转向改变。

$$\text{二. "Y" } I_N = 60A \quad E_0 = \frac{480}{\sqrt{3}} = 277.13V$$

$$\vec{E}_0 = \vec{U} + jI_a \cdot R_a + jI_s \cdot X_s$$

$$I_a = 0$$

$$\vec{E}_0 = \vec{U} + jI_s X_s$$



$$\cos \varphi_N = 0.8 \Rightarrow \varphi_N = 143.1^\circ$$

$$IX_s = 60 \times 1 = 60V$$

$$U^2 + 60^2 - 277.13^2 = 2 \times U \times 60 \times \cos 127^\circ$$

$$U^2 - 73201 = -72.22U$$

$$U_1 = 236.9V \quad U_2 = -509V \text{ (舍去)}$$

\therefore 端电压 236.9V

由于电容性负载，电枢反应起增磁作用
 并且交轴反应产生力矩，并扭曲磁场




扫描全能王 创建

三. "Y" $U_N = 400V$ $U_{\phi} = 230.94V$ $E_0 = 500V$


$$(1) I_k = \frac{E_0}{X_S}$$

$$X_S = 2.31 \Omega$$

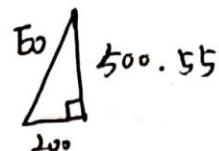

$$(2) E_0 = U_N + j I_N X_S$$

$$E_0 = 540V$$

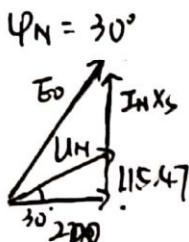

$$230.94 \times \sin 30^\circ = 115.47V$$

$$230.94 \times \cos 30^\circ = 200V$$

$$P_N = \sqrt{3} U_N I_N \cos \varphi_N$$

$$100 \times 10^3 = \sqrt{3} \times 400 \times I_N \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\tan \psi = 500.55 / 200$$

$$\psi = 68.22^\circ$$

$$\varphi_N = 30^\circ$$

$$\theta = 38.22^\circ$$

$$I_N = 166.7A$$

$$I_N X_S = 385.1$$

$$(3) P = \frac{m E_0 U \sin \theta}{X_S} = \frac{3 \times 540 \times 230.94}{2.31} \sin \theta = 162 \sin \theta \text{ kW}$$

$$\frac{P_{max}}{P} = 1.62$$

$$(4). P = \frac{m E_0 U \sin \theta}{X_S} = \frac{3 \times 540 \times 230.94}{2 \times 2.31} \sin \theta = 815.9 \text{ kW}$$

只调节日无法实现，电机无法正常运行

四. $f_1 = 50Hz$ $P = 2$ $n_1 = \frac{60f_1}{P} = 1500 \text{ r/min}$

$$\frac{n_1 - n_r}{n_1} = s \quad n_r = n_1 (1-s) = 1500 (1 - 0.03) = 1455 \text{ r/min}$$

$$(1) f_{2s} = sf_1 = 0.03 \times 50 = 1.5Hz$$

$$(2) n_1 = 1500 \text{ r/min}$$

$$(3) n_1 - n_r = 45 \text{ r/min}$$

$$(4) n_r = 45 \text{ r/min}$$

$$(5) n_{rs} = 1455 + 45 = 1500 \text{ r/min}$$



扫描全能王 创建

五. $P_N = 155 \text{ kW}$ $U_N = 380 \text{ V}$ "Y"

$$U_\phi = 220 \text{ V}$$

$$(1) P_m = 155 \text{ kW} \quad P_{em} \cdot S_0 = P_c U_2$$

$$\begin{aligned} P_m &= P_N + P_m + P_d \\ &= 155 + 1.64 + 1.3 \\ &= 157.85 \text{ kW} \end{aligned} \quad \begin{aligned} S_0 &= \frac{2.21}{160.16} \\ &= 0.0138 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_{em} &= P_m + P_c U_2 \\ &= 157.85 + 2.21 = 160.16 \text{ kW} \end{aligned}$$

$$T = \frac{m_1 U_1^2 P t_2' / s}{2 \pi f_1 [(n + t_2 s)^L + (x_{t_1} + x_{t_2'})^L]}$$

$$T \text{ 不变.} \quad \text{则 } \frac{t_2'}{S_0} = \frac{t_2' + R_p'}{S_1}$$

$$\frac{0.012}{0.0138} = \frac{0.012 + 0.1}{S_1}$$

$$S_1 = 0.129$$

$$(2) p = 2. \quad n_1 = \frac{60f}{p} = 1500 \text{ r/min}$$

$$\begin{aligned} n_f &= n_1(1-s) = 1500 \times 0.871 \\ &= 1306.5 \text{ r/min} \end{aligned}$$



扫描全能王 创建